

LAPORAN KEMAJUAN TAPAK

1. MAKLUMAT

PROJEK	:	MEMBAIKPULIH ATAP GENTING DAN KAYU PERABUNG
NO. ADUAN	:	BB/02/06/04/2026 – DAMAGED CEILING AT KITCHEN
LOKASI	:	1681-06-129, JALAN SAN PENG, KUALA LUMPUR
NAMA PENGADU	:	PN. AZIDAWATI



2. PEMERIKSAAN KEBOCORAN BUMBUNG

Pemeriksaan

- Pemeriksaan dijalankan bagi mengenal pasti masalah dan aduan kebocoran ceiling di belakang rumah yang dibuat oleh pemilik rumah.
- Anggaran bahan, kaedah penyelesaian dan jadual pelaksanaan kerja turut dibincangkan semasa lawatan tapak dijalankan.

Cadangan

- Isu kebocoran ceiling belakang rumah dan masalah kayu ceiling yang patah disebabkan anai-anai untuk diambil tindakan segera bagi mengelakkan kerosakan menjadi lebih serius serta menghindari sebarang masalah lain yang tidak diingini berlaku pada masa akan datang.

3. KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN

PEMBAIKAN BAHAGIAN LUAR RUMAH – KERJA ROOF TILES

SKOP KERJA

- Membuka 7 keping zink metal deck lama yang telah rosak
- Memasang zink metal deck baru berukuran 0.47mm tebal sebanyak 7 keping
- Membuang aluminium foil dan dawai mata lama yang telah koyak dan rosak
- Memasang aluminium foil dan dawai mata yang baru
- Membuang metal deck, aluminium foil dan dawai mata lama

1.	GAMBAR SEBELUM	
		


<p>2.</p>	<p>GAMBAR SEMASA</p>	
		
		
<p>3.</p>	<p>GAMBAR SELEPAS</p>	
		



PEMBAIKAN BAHAGIAN LUAR RUMAH – KERJA CEILING BOARD & STRUKTUR KAYU

SKOP KERJA

- Membuang ceiling board lama dibahagian belakang yang telah reput
- Membuang kayu ceiling 1.5-inch yang telah reput di makan anai2
- Menukar 4x4 ceiling board baru sebanyak 3 keping
- Memasang kayu ceiling 1.5inch baru sebanyak 12 keping
- Menyembur pest control anai2 pada kayu ceiling dan keseluruhan kayu ceiling dapur yg lama
- Mengecat ceiling board baru dan lama dgn 2 lapisan cat

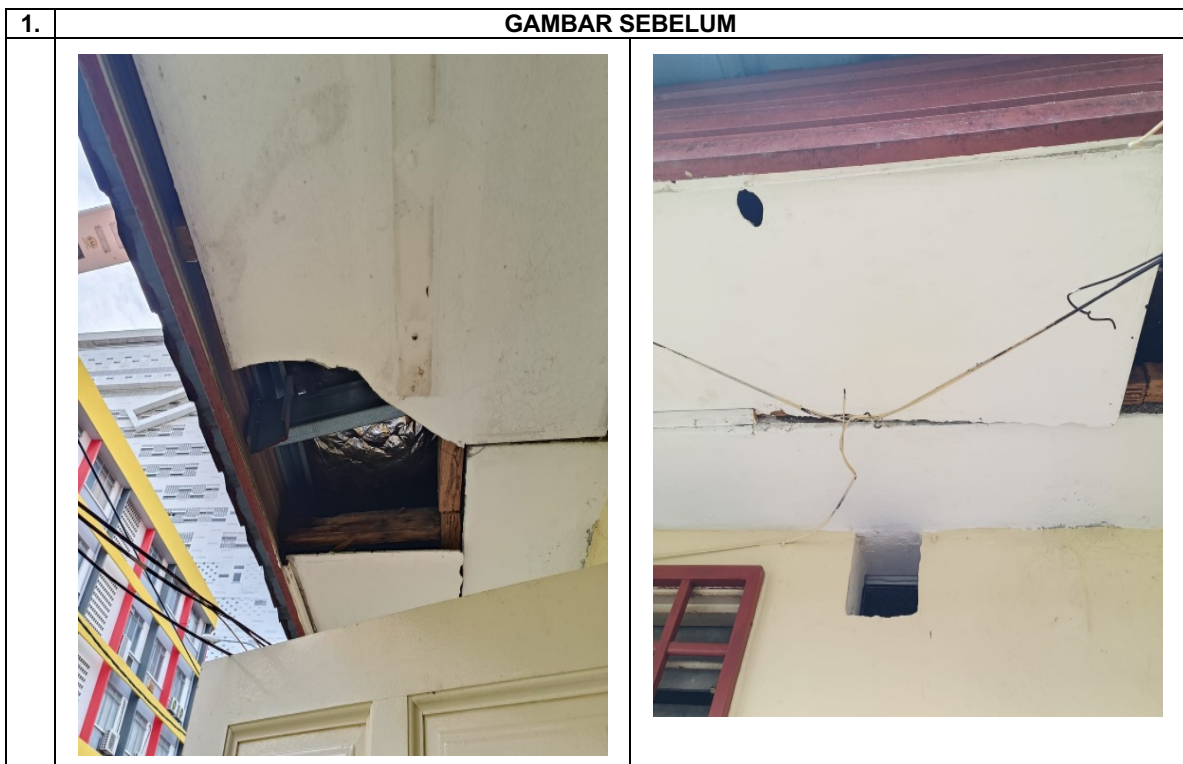

2. GAMBAR SEMASA



3. GAMBAR SELEPAS

